


■ 精密型系列
研磨滚珠丝杆 / 直线电动机工作台

Q4

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡

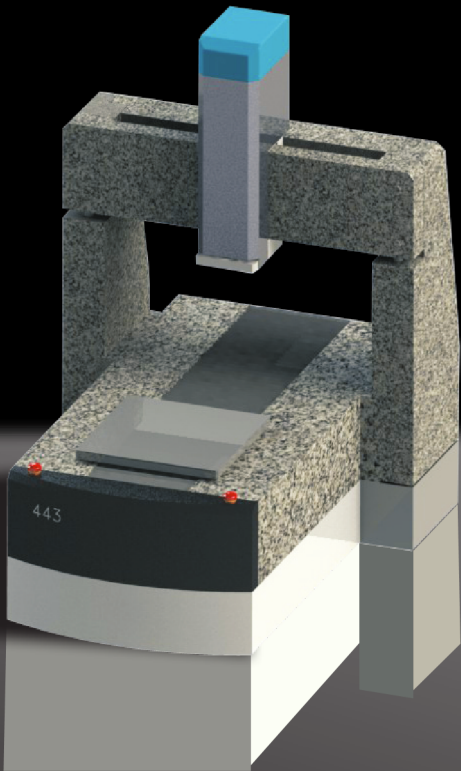

■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering

工作台本体 + 附加功能（可选）

D **Q** **3** - **443** - **S** **S** + **D**





工作平台简称 DESKTOP:D	产品系列 Q:精密系列	机械手轴数 3: 3轴	有效行程 X轴: 450mm Y轴: 400mm Z轴: 300mm	电机类型 T: 步进电机 S: 伺服电机	传动方式 S: 丝杆式	功能模块 D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块
---------------------	----------------	----------------	---	----------------------------	----------------	--

■ 规格参数 Specifications

参 数	项 目		3-443- + (伺服电机+丝杆) 3-443- + (伺服电机)
机 械 参 数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	450mm X 400mmX300mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴)	50KG
		工具(Z轴)	10KG
	最高速度	X轴、Y轴	1000mm/sec(伺服电机、4000mm/sec(直线电机)
		Z轴	500mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴	±0.005mm
		Z轴	±0.005mm
外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)			-
电 气 参 数	最大数据存贮		-
	每个程序记录点的最大数量		-
	I/O口点数		三轴本体(4IN, 4OUT)，四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压		AC220V 单相
	电力消耗		200W
	使用周围温度/相对湿度		0~40度 / 20~85%RH(无结露)

注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。
2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions

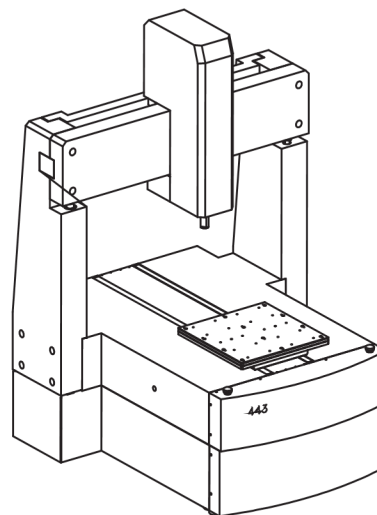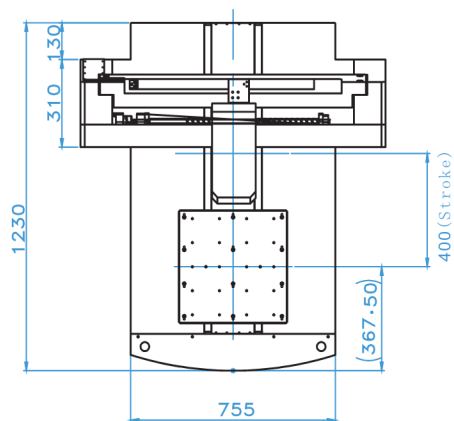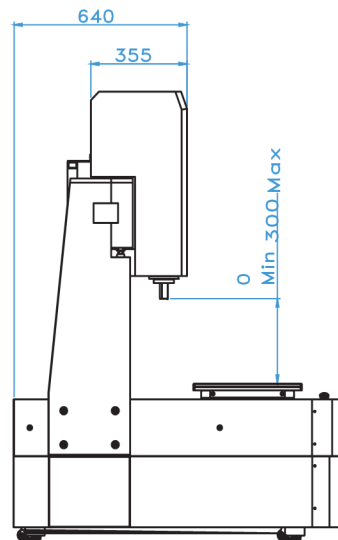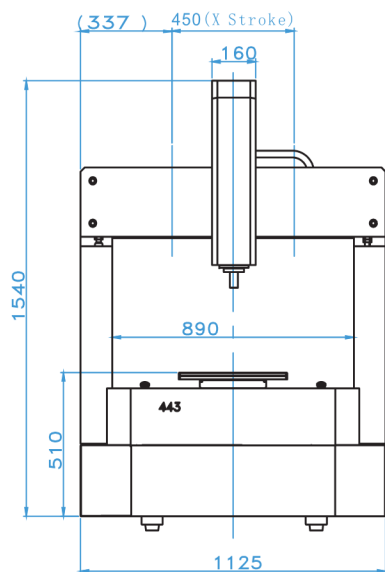

■ 配置 Configurations



手持器


■ 精密型系列
研磨滚珠丝杆 / 直线电动机工作台

Q5

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering

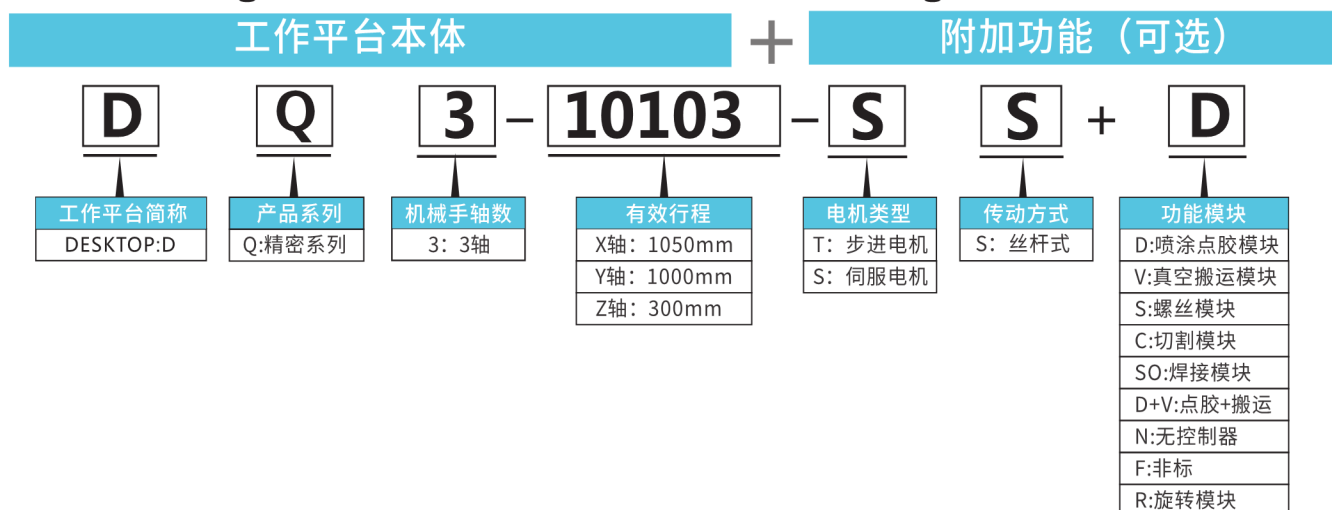



■ 规格参数 Specifications

参 数	项 目	3-10103- + (伺服电机+丝杆) 3-10103- + (伺服电机)
机 械 参 数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴 1050mm X 1000mm X 300mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴) 50KG
		工具(Z轴) 10KG
	最高速度	X轴、Y轴 1000mm/sec(伺服电机、4000mm/sec(直线电机)
		Z轴 500mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴 ±0.005mm
		Z轴 ±0.005mm
电 气 参 数	外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)	750X1100X1500mm
	最大数据存贮	外接PC存贮
	每个程序记录点的最大数量	9999个
	I/O口点数	三轴本体(4IN, 4OUT), 四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压	AC220V 单相
	电力消耗	750W
	使用周围温度/相对湿度	0~40度 / 20~85%RH(无结露)

注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。

2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions

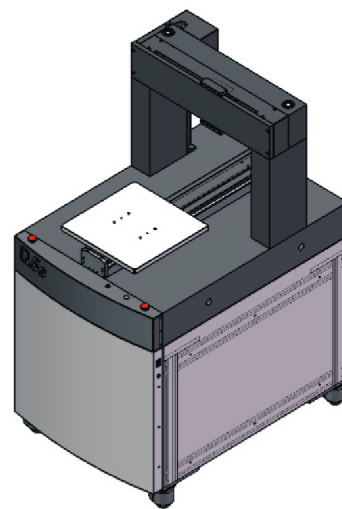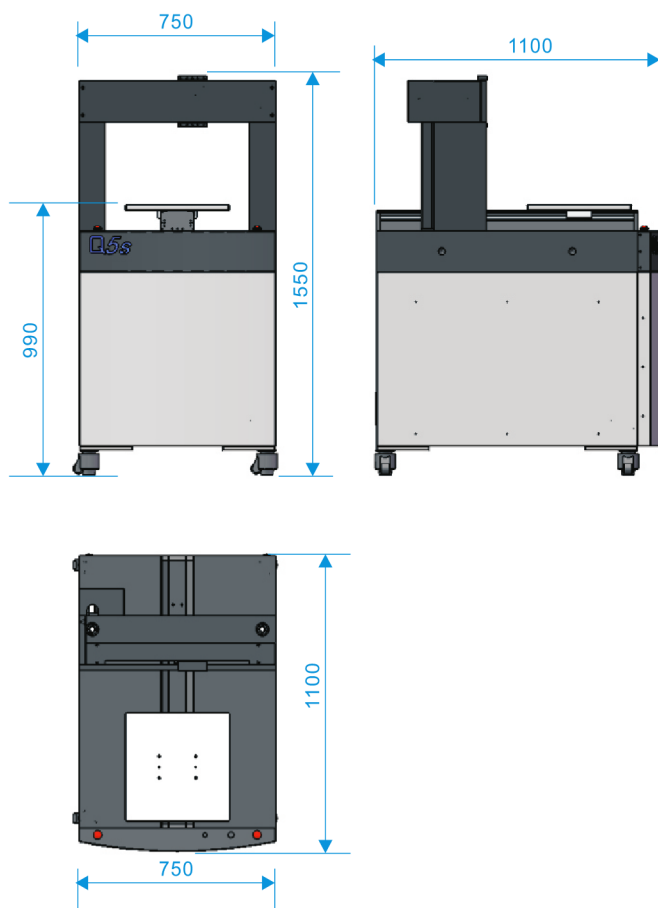

■ 配置 Configurations



手持器